




- 1 Nomenclatura**
- ① Face de Medição para Exteriores
  - ② Face de Medição para Interiores
  - ③ Haste de Medição de Profundidades
  - ④ Faces de Medição de Finessatos
  - ⑤ Face de Referência
  - ⑥ Escala Principal
  - ⑦ Capa da Bateria
  - ⑧ Conector de Saída
  - ⑨ Display (LCD)
  - ⑩ Parafuso Trava
  - ⑪ Botão ON/OFF (Liga/Desliga)
  - ⑫ Tecla de conversão polegadas/milímetros (Somente para Modelo in/mm)
  - ⑬ Tecla de origem (Para fixar origem)
  - ⑭ Tecla ZERO/ABS (Tecla de mudança entre modo Absoluto comparativo)
  - ⑮ Referente a detalhe 4
  - ⑯ Rolote

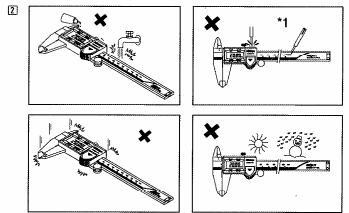

- 2 Precauções de Uso**
- Antes de utilizar pela 1ª vez este instrumento, retire óleo protetivo com um pano macio, limpo e levemente umedecido por óleo lubrificante fino.
  - \*1: Não utilize gravadores elétricos para gravar uma identificação no paquímetro digital. Não arranhe a superfície da escala.

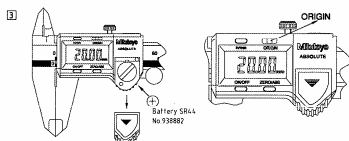


- 3 Instalação da bateria e Origem (Ponto zero)**
- O paquímetro não vem com bateria instalada. Coloque a bateria conforme o especificado. Ao instalar a Bateria a exibição pode indicar um valor sem sentido e a letra "E", que não implica um mau funcionamento.
  - Certifique-se de estar utilizando uma bateria SR44.
  - Certifique-se do posicionamento da face "+" da bateria, deve estar para cima.
  - Mantenha pressionada a tecla ORIGIN por mais de um segundo. Isto trará no display "0.00", que significa a conclusão da colocação da origem. Com esta operação a origem ficará memorizada enquanto durar a vida da bateria.

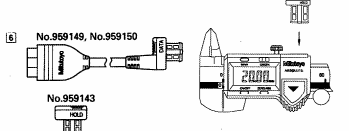


- 4 Medição Comparativa (INC) e medição Absoluta (ABS)**
- Execute a medição de comparação (modo INC) como segue. Trace o cursor na posição na qual o ponto zero será colocado, então pressione (por menos de um segundo) o botão de ZERO/ABS. O "INC" é mostrado no display. Assim estará pronto para medir dimensões que se referem a este ponto zero.
  - Execute a medição absoluta (modo ABS) como segue.
    - Quando da fixação está no modo ABS, exibirá uma dimensão da origem.
    - Se "INC" não é exibido no Display, você pode continuar a medição absoluta.
    - Se "INC" é exibido na esquerda superior do Display, pressione o botão ZERO/ABS por mais de dois segundos, isto faz com que INC desapareça, e estar pronto para uma medição que se refere à origem absoluta.

- 5 Indicações de Erros e suas Correções**
- "ErrC" ou ocorrer luz oscilante no display, a superfície da escala está manchada. Limpe a superfície da escala com um pano macio, aplique uma película fina de óleo de baixa viscosidade na superfície da mesma para mantê-la isenta de água.
  - "E" no display, o cursor foi movimentado com velocidade superior ao indicado, não afeta a medida. E quando o cursor é mantido no lugar e mesmo assim aparecer o erro, significa que a escala está manchada, e se, este é o caso, proceda da mesma forma da correção de "ErrC".
  - Indicação "B", bateria fraca. Substitua a bateria o mais rápido possível (Referente a detalhe 3)
- 6 Acessórios Opcionais**
- Cabo de conector (com chave para saída de dados): N° 959149 (1m) N° 959150 (2m)
  - Unidade de armazenamentos de Dados (N°959143): utilizado para armazenar o valor exibido.

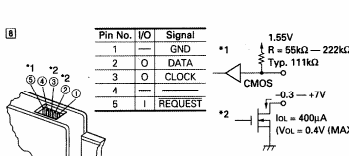

- 7 Especificações**
- Resolução: .0005"/0.01mm
  - Exatidão do instrumento: ±.001"/±0.02mm
  - Repetibilidade do instrumento: .0005"/0.01mm
  - Velocidade de resposta: limitada
  - Bateria: SR44 (1peça)
  - Vida útil da bateria: Aproximadamente 3.5 anos sob condições normais de uso.
  - Temperatura de utilização: 0°C a 40°C (em Operação)
  - 10°C a 60°C (armazenamento)

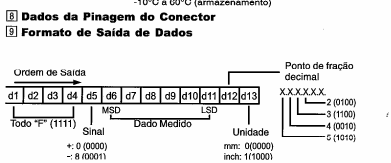

- 8 Gráfico de Tempo**
- \*1: DATAsw é baixo, enquanto a chave estiver acionada.
  - \*2: O intervalo de tempo T5 entre a saída de dados e entrada requisitado depende da performance do processador e ser conectado.

**IMPORTANTE**

Zerar com o botão de origem quando instalada/recolocada a bateria. Assim, não será mais necessário zerar enquanto durar a vida da bateria.

- 1 Nombre y función de cada parte**
- ① Superficies de medición de exteriores
  - ② Superficies de medición de interiores
  - ③ Barra para medición de profundidades
  - ④ Superficies de medición de peloado
  - ⑤ Escala principal
  - ⑥ Cubierta de compartimento para batería
  - ⑦ Conector de salida
  - ⑧ Pantalla (LCD)
  - ⑨ Tornillo de fijación del cursor
  - ⑩ Tecla de Encendido/Apagado
  - ⑪ Tecla para conversión pulgadas/mm (solo para modelos pulgadas/mm)
  - ⑫ Tecla ORIGIN del tipo (para fijado del origen absoluto)
  - ⑬ Tecla ZERO/ABS (cambia entre los modos de medición absoluto y comparativo)
  - ⑭ Rodillo para el pulgar (dependiendo del modelo)

- 2 Precauciones**
- Antes de utilizar el calibrador Digimatic por primera vez, Elimine del calibrador el aceite preventivo de la oxidación utilizando un paño suave y aceite de limpieza.
  - \*1: No aplique ninguna voltaje al calibrador por ejemplo con una pluma marcadora eléctrica. Tenga cuidado de no rayar la escala de la superficie.


- 3 Instalación de la batería y fijado de origen (punto cero)**
- El calibrador es suministrado con la batería sin instalar. Instale la batería suministrada refiriéndose al diagrama. Inmediatamente después de instalación de la batería, aparece cifras sin sentido o la letra "E" en la pantalla LCD. Esto no es normal.
  - Siempre utilice batería de oxido de prata tipo boton SR44.
  - Este seguro de que la batería es instalada con el lado positivo hacia arriba.
  - Cierre las puntas y mantenga oprimido la tecla de ORIGIN por mas de un segundo. Esto trará "0.00", a la pantalla LCD. Nunca olvide fijar el origen (punto cero) cuando la batería es cambiada. Esta característica de fijado de origen permite al calibrador "recordar" la posición como el origen absoluto.

- 4 Medición comparativa (INC) y medición Absoluta (ABS)**
- Lleve a cabo mediciones comparativas (modo INC) como sigue:
    - Lleve el cursor a la posición en la cual el punto cero va a ser colocado, entonces presione el libre (en menos de un segundo) la tecla ZERO/ABS. Esto pone cero en la pantalla y la indicación "INC" aparece en la pantalla LCD. Ahora está listo para medir dimensiones referenciadas a este punto cero.
    - Lleve a cabo mediciones absolutas (modo ABS) como sigue:
      - Al encender el calibrador, estará en el modo ABS y mostrará una dimensión desde el origen.
      - Si "INC" no es mostrado en la pantalla LCD, usted puede continuar con mediciones absolutas.
      - Si "INC" es mostrado en parte superior izquierda de la pantalla LCD, mantenga oprimida la tecla ZERO/ABS por más de dos segundos. Esto hará que la indicación "INC" desaparezca, quedando listo para medición.

- 5 Señales de error y remedios**
- "ErrC" o pantalla parpadeando: Ocorre cuando la superficie de la escala está manchada. Limpie la superficie de la escala y cubrala con una capa delgada de aceite de baja viscosidad para excluir la humedad.
  - "E" en el dígito, menos significativo: Esto ocurre cuando el cursor es movido demasiado rápido, pero no afecta la medición. Si embargo, permanezca aun cuando el cursor es mantenido quieto, significa que la superficie de la escala está manchada. Si este es el caso, siga los mismos pasos para "ErrC".
  - Indicación "B": El voltaje de la batería está bajo. Reemplace la batería tan pronto como sea posible (Referirse a la sección 3)

- 6 Accesorios opcionales**
- Cable conector (con interruptor para salida de datos): N° 959149 (1m), N° 959150 (2m)
  - Unidad de mantenimiento de datos (N°959143): Esta es utilizada para mantener el valor mostrado.

- 7 Especificaciones**
- Resolución: 0.1mm o .0005"/0.01mm
  - Error instrumental: ±0.02mm o ±.001"/±0.02mm
  - Repetibilidad: 0.01mm o .0005"/0.01mm
  - Maxima velocidad de respuesta: No aplicable (no error de conteo).
  - Suministro de energía: SR44 (celda de oxido de plata) 1 pieza
  - Vida de la batería: Aproximadamente 3.5 años bajo uso normal.
  - Temperatura de operación: 0°C a 40°C (en Funcionamiento)
  - Temperatura de almacenación: -10°C a 60°C (almacenamiento)

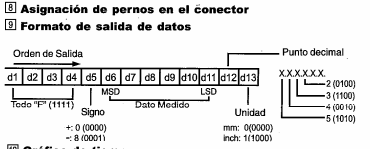

- 8 Gráfico de tiempo**
- \*1: DATAsw es LOW, while the DATA switch is held down.
  - \*2: El intervalo de tiempo T5 entre la salida de DATAsw a LOW y la entrada de REQUEST depende de las características del procesador de datos a ser conectado.

**IMPORTANTE**

Fijar un cero en el calibrador con el interruptor de origen si la batería es instalada o reemplazada. A partir de entonces, no se requiere más establecer cero durante la vida de la batería.

- 1 Name and Function of Each Part**
- ① Outside measuring faces
  - ② Inside measuring faces
  - ③ Depth measuring blade
  - ④ Stop measuring faces
  - ⑤ Beam
  - ⑥ Main scale
  - ⑦ Battery compartment lid
  - ⑧ Output connector
  - ⑨ Display (LCD)
  - ⑩ slider clamp screw
  - ⑪ Power ON/OFF switch
  - ⑫ Inch/mm conversion switch (only for inch/mm mode)
  - ⑬ ORIGIN switch (for setting absolute origin)
  - ⑭ ZERO/ABS switch (switches between absolute measurements), refer to sec. 4
  - ⑮ Thumb roller (depending on the model)

- 2 Precautions on Use**
- Before using for the Digimatic Caliper for the first time, wipe off the rust preventive oil from the caliper using a soft cloth soaked with cleaning oil.
  - \*1: Do not apply any voltage to the caliper by such as an electric marker pen. Neither scratch the scale surface.


- 3 Battery Installation and Origin (zero point) Setting**
- The Caliper does not come with the battery already installed. Install the supplied battery referring to the diagram. Upon installing the battery the display may indicate a meaningless value appear with or without E indication. It does not imply a malfunction.
  - Always use the SR44 button-type silver oxide cell.
    - Make sure the battery is installed with its positive side facing up.
    - Never forget this origin (zero point) setting when the battery is replaced. Close the jaws, and hold down the ORIGIN switch for more than a second. This will bring up "0.00" on the LCD and this means completion of origin setting. Thus the caliper retains the origin for the entire battery life.

- 4 Comparison Measurement (INC) and Absolute Measurement (ABS)**
- Perform the comparison measurement (INC mode) as follows.
    - Bring the slider into a position on which the zero point is to be placed, then press and release (in a second or less) the ZERO/ABS switch. This zeroes the display and an "INC" indication appears in the LCD. Now it is ready to measure dimensions referring to this zero point.
    - Perform the absolute measurement (ABS mode) as follows.
      - Just after the power on the caliper, it in the ABS mode and displays a dimension for origin.
      - If "INC" is not displayed in the LCD, you can continue the absolute measurement.
      - If "INC" is displayed in the upper left of the LCD, hold down the ZERO/ABS switch for more than two seconds. This makes the "INC" indicator disappear to be ready for a measurement referring to the absolute origin.

- 5 Error Symptoms and remedies**
- ErrC or display flicker: Occurs when the scale surface is stained. Clean the scale surface and coat a thin film of low-viscosity oil to keep out moisture.
  - "E" in the least significant digit: This occurs when the slider is moved too quick, but it does not affect the measurement. However, if it stays on even when the slider is kept still, it means that the scale surface is stained. If this is the case, take remedies as for ErrC.
  - "B" indication: Battery voltage is low. Replace the battery as soon as possible. (Refer. to Sec. 3)

- 6 Optional Accessories**
- Connecting cable (with DATA switch): No. 959149 (1m), N° 959150 (2m)
  - Data Hold Unit (N°959143): This is used to hold the display value.

- 7 Specifications**
- Resolution: 0.1mm or .0005"/0.01mm
  - Instrumental error: ±0.02mm or ±.001"/±0.02mm
  - Repeatability: 0.1mm or .0005"/0.01mm
  - Maximum response speed: Not particularly provided (No counting error to scale)
  - Power supply: SR44 (silver oxide cell) 1 pc.
  - Battery Life: 3.5 years under normal use.
  - Operation temperature: 0°C to 40°C
  - Storage temperature: -10°C to 60°C

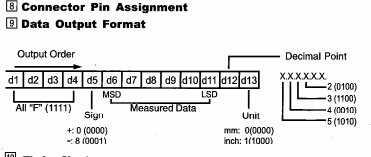

- 8 Timing Chart**
- \*1: DATAsw is LOW, while the DATA switch is held down.
  - \*2: Time interval T5 between the falling of DATAsw to LOW and input of REQUEST depends on the performance of the data processor to be connected.

**IMPORTANT**

Zero set the caliper with the origin switch if the battery is installed/replaced. Thereafter no more zero setting is required for the entire battery life.

0ms ≤ T1 ≤ 93.75ms  
 110µs ≤ T2 ≤ 140µs (TYP: 122µs)  
 110µs ≤ T3 ≤ 140µs (TYP: 122µs)  
 230µs ≤ T4 ≤ 260µs (TYP: 244µs)

**Mitutoyo**